

# RANGE

## DIGITÁLNÍ MULTIMETR

### RE 64

**ÚVOD**

Multimetr RANGE typ RE 64 je přenosný měřící přístroj jak pro laboratorní, tak i servisní měření. Je vybaven ochranným pouzdrem, vstupní obvody jsou chráněny pojistkou, splňuje normy EN-61010-1. **Před měřením si laskavě prostudujte podmínky, které je nutno dodržet během měření tak, aby nemohlo dojít k poškození multimetu a úrazu elektrickým proudem.** Multimetr umožňuje měření napětí, proudů, rezistorů, kapacit, kmitočtu, teploty, test tranzistorů a diod. Použitý A/D převodník je vyroben technologií CMOS a umožňuje automaticky určovat polaritu a přetečení.

**Popis ovládacích prvků**

Všeobecná charakteristika.	
1/ Zobrazovač (display).	Displej : 4 místný
2/ Zap. a vypnutí multimetru (On/Off), vyp. aut.	Zobrazení : LCD displej
3/ Zdířka pro měření transistoru.	Rychlosť čtení : 2-3 za sekundu
4/ Rotační přepínač funkcí a rozsahů.	Napájení : 9V baterie 6F22
5/ Zdířka pro měření kapacit (Cx).	Rozměry : 189 x 91 x 33mm
6/ Vstupní zdířky(A,mA,COM,V/Ohm/Hz)	Hmotnost : 310 gr včetně baterie
7/ Zdířka pro měření teplot (TEMP).	Vst. impedance : 10MOhm/50pF

**Bezpečnostní symboly.**

10A 15 sec. max - maximální proud, který můžeme měřit na této svorce je 10A po dobu max. 15 sekund.  
400mA - maximální proud na této zdířce je 400mA

600V max - aby nedošlo k poškození multimetu nepřipojujte mezi svorku "COM" a svorku "V/Ohm/Hz" zdroj s napětím vyšším než 600V.

**UPOZORNĚNÍ !! Během měření dodržujte následující podmínky:**

1. Neměřte nikdy napětí vyšší než 600V.
2. Při měření dodržujte všechna bezpečnostní opatření.
3. Před měřením zvolte měřicí rozsah a potom připojte měřicí hroty k měřenému objektu.
4. Při měření napětí větších než 60V stejnosměrných a 25V střídavých dbejte bezpečnostních předpisů souvisejících s měřením napětí těchto velikostí.
5. Rozsah 200mA je chráněn tavnou pojistikou. Aby nedošlo k poškození multimetu nepoužívejte jej v obvodech, jejichž proudy převyšují proudové rozsahy multimetu.
6. Nepoužívejte multimetr a měřicí hroty ve vlhkém a vodě.
7. Udržujte měřicí vodiče a hroty v dobrém stavu. Při poškození izolace je vyměňte za vodiče s odpovídajícími elektrickými parametry.

**VÝSTRAHA !!**

1. Při výměně baterie odpojte multimetr od měřeného objektu a multimetr vypněte.
2. Nepřipojujte napětí mezi svorky 10A-COM a mA-COM.
3. Nepřipojujte nikdy měřicí hroty k napětí, jestliže je přepínač funkcí v poloze měření ODPORU .
4. Při měření kmitočtu neměřte signál v obvodech s napětím převyšujícím 10V rms.
5. Před měřením kondensátoru zkratujte vždy jejich vývody.

**Postup při měření.****Měření stejnosměrného a střídavého napětí.**

Zasuňte černý kabel do zdířky "COM" a červený do zdířky "V/Ohm/Hz". Nastavte přepínač na žádaný rozsah. Na červeném kabelu je kladná polarita měřeného napětí. V případě, že polarita je opačná, zobrazí se na displeji znaménko "minus". POZOR ! Měříte-li napětí jehož velikost neznáte , začínejte vždy nejvyšším rozsahem a teprve poté jeho hodnotu snížujte. Objeví-li se vlevo na displeji číslice "1" , velikost měřeného napětí překročila hodnotu nastaveného rozsahu. Je tedy nutno zvolit větší rozsah.

**Měření stejnosměrného a střídavého proudu do 200mA.**

Zasuňte černý kabel do společné zdiřky "COM" a červený do zdiřky "mA ". Nastavte rotační přepínač funkcí na požadovaný rozsah. Předpokládá se, že proud teče měřicím přístrojem od červeného kabelu k černému. V opačném případě se na displeji objeví znaménko "minus".POZOR! Objeví-li se vlevo

na displeji číslice „jedna", velikost měřeného proudu překročila hodnotu nastaveného rozsahu. Tato zdiřka je chráněna pojistikou 400mA.

**Měření stejnosměrného a střídavého proudu do 10A.**

Zasuňte černý kabel do společné zdiřky "COM" a červený do zdiřky "A". Nastavte přepínač funkcí na žádaný rozsah. Tato zdiřka je chráněna pojistikou 10A a délka měření nesmí překročit 15 sec.

**Měření kmitočtu.**

Zasuňte černý kabel do společné zdiřky "COM" a červený do zdiřky "V/Ohm/Hz". Nastavte přepínač funkcí do polohy pro měření kmitočtu - "Hz". Minimální citlivost pro jednotlivé rozsahy měření kmitočtu je 200 mV a vstupní napětí nesmí překročit 10V rms (efektivní napětí).

**Měření rezistoru.**

Zkontrolujte zda měřený odpor je odpojen od všech zdrojů napětí. Zasuňte černý kabel do zdiřky "COM" a červený do zdiřky "V/Ohm, Hz". Nastavte přepínač funkci na požadovaný rozsah . Na červeném kabelu je kladná polarita měřicího proudu. POZOR ! Je-li odpor měřeného rezistoru větší než nastavený rozsah, je vlevo na displeji číslice „jedna". Zvolte tedy větší rozsah. Při měření odporu větších než 1MOhm je třeba počkat na ustálení naměřené hodnoty.Není-li měřící obvod uzavřen, je vlevo na displeji číslice "jedna", protože velikost měřeného odporu , v tomto případě vzdach,je teoreticky nekonečný a překročil tedy hodnotu nastaveného rozsahu, ať je jakýkoliv.

Při měření na rozsahu 200M napřed zkratujte vstupní zdiřky a odečtěte hodnotu na displeji. Při měření odporu pak tuto hodnotu odečtěte od hodnoty naměřené.

**Měření kapacit kondenzátoru.**

Nastavte přepínač funkci do polohy měření kapacit. Měřenou kapacitu zasuňte do zdiřek "Cx" (5).POZOR! Před měřením VYBJITE měřený kondenzátor, aby nedošlo k poškození multimetu.

**Test tranzistorů**

Nastavte přepínač do polohy měření tranzistoru "hFE" a tranzistor zasuňte do patice (3) podle typu vodivosti. Testovací podmínky: Ib=10µA a Uce=3,2V.Měření hFE nelze brát jako absolutní.Výkonové tranzistory a tranzistory v darlingtonově zapojení zkreslují vlivem technologie naměřené hodnoty.

**Test diod.**

Zasuňte černý kabel do zdiřky "COM" a červený pak do zdiřky "V/Ohm/Hz". Nastavte přepínač do polohy měření polovodičových přechodů-symbol "DIODA". Na červeném kabelu je kladná polarita napětí. Na displeji je zobrazen úbytek napětí mV. Před měřením zkontrolujte odpojení prvků, které budete měřit od všech zdrojů napětí.

**Měření spojitosti obvodů s akustickou signalizací**

Zasuňte černý kabel do zdiřky „COM" a červený do zdiřky "V/Ohm,Hz".Nastavte přepínač do polohy "DIODA-MELODIE". Na červeném kabelu je kladná polarita měřicího proudu. Je-li měřený odpor menší než 50 Ohm, zazní zvukový signál.

**Měření teploty.**

Do zdiřek označených – a + (7) zasuňte teplotní sondu "K" jenž je součástí příslušenství. Nastavte přepínač do polohy "C". Teplotní sondu přiložte k měřenému objektu.

**Výměna baterie.**

Objeví-li se na displeji v průběhu měření symbol baterie,je téměř vybitá baterie a je třeba ji ihned vyměnit. Povolte šrouby na zadním krytu přístroje, kryt odejměte a vyměňte baterii.

**Při výměně pojistek postupujte obdobně.****ZÁRUČNÍ PODMÍNKY !!**

Na uvedený multimetr poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo vymění všechny díly u nichž se vyskytne závada bránící jejich řádnému užívání podle návodu dodavatele . Při uplatňování záruční opravy spolu s MP dodejte: doklad o nabytí, záruční list, měřicí šňůry, sondy (pokud jsou součástí) a stručný popis závady.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím přístroje, např. nesprávným připojením k sítí nebo ke zdrojům signálu, nesprávným zapojením obvodů, přetížením, nesprávnou volbou rozsahů , nebo měřené veličiny na přístroji, zásahem do přístroje a dále na vady způsobené vnějšími vlivy jako je pád přístroje, poškození teplem, vodou, chem. látkami a pod.

**Tento návod pečlivě uschovejte ! Slouží zároveň jako záruční list.**

Výrobní číslo :

Datum vyskladnění :

Datum prodeje :