

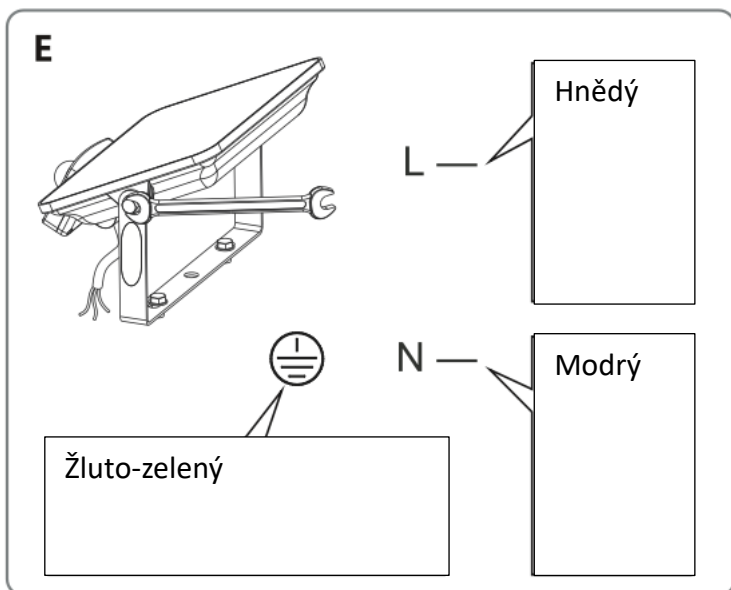
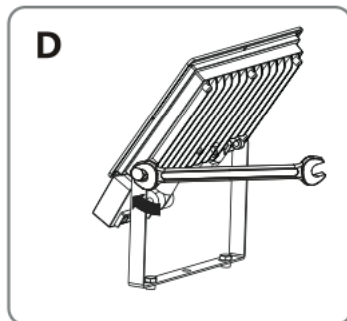
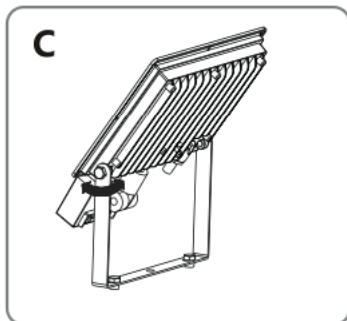



INSTRUKCE LED SENZOROVÝ TENKÝ REFLEKTOR

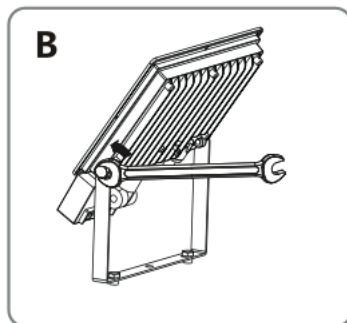


1

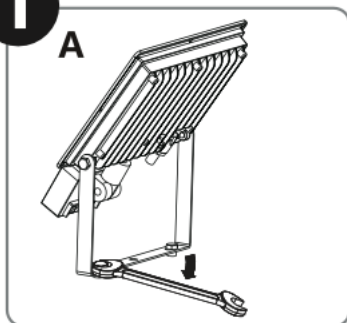


2

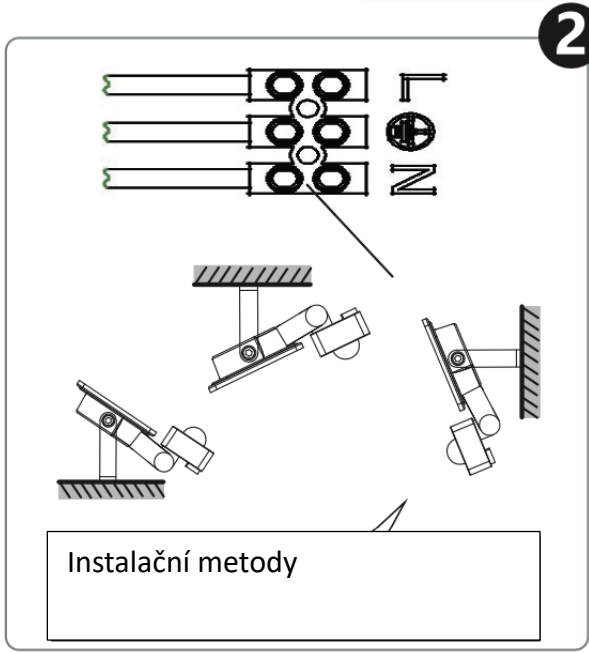

3

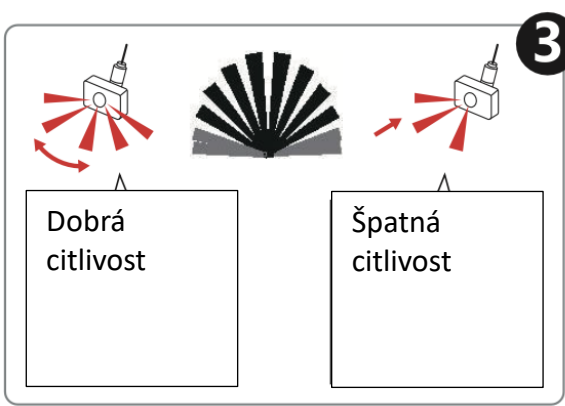

4

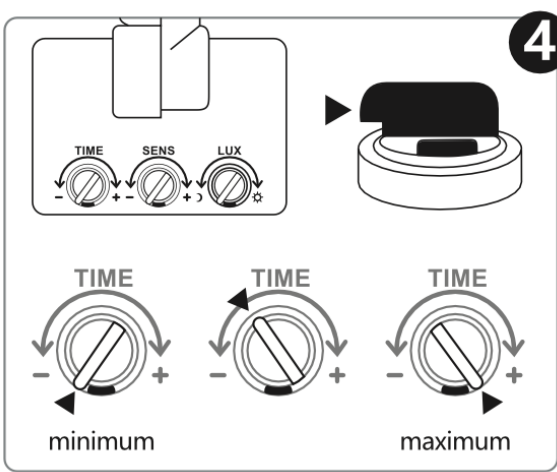

SPECIFIKACE

Síla	10W	20W	30W	50W	100W
ERP typ certifikátu (4000K)	FL01FN-10/840	FL02FN-20/840	FL03FN-30/840	FL05FN-50/840	FL10FN-100/840
ERP typ certifikátu (6500K)	FL01FN-10/865	FL02FN-20/865	FL03FN-30/865	FL05FN-50/865	FL10FN-100/865
CE typ certifikátu	SH-FL01FN-10-S	SH-FL02FN-20-S	SH-FL03FN-30-S	SH-FL05FN-50-S	SH-FL10FN-100-S
Vstupní napětí (AC)	AC 220-240V				
Vstupní proud (mA)	45mA	90mA	134mA	219mA	500mA
Faktor síly	>0.8	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Teplota barev (K)	4000K/6500K				
Třída energetické účinnosti	F	F	F	F	F
Světelný tok	950	2050	3160	5400	10950
CRI (Ra)	≥80				

POTŘEBNÉ NÁSTROJE

Nastavitelný klíč; Možná bude potřeba napájecí kabel

UPOZORNĚNÍ

Když jsou světla instalována venku, voděodolná spojovací krabice je potřeba.

Externí ohebný kabel tohoto světla nelze vyměnit; Pokud je kabel poškozen, svítidlo je celé zničeno.

Výrobek má uvnitř LED světelný zdroj, který není vyměnitelný. Jakmile světelný zdroj dosáhne své životnosti, musí být vyměněno celé svítidlo. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <F>- (EU)2019/2015.

Připojovací vodiče by měly být připojeny ke šroubové svorkovnici. Tato svorkovnice by měla být vložena do zesílené izolační svorkovnice. Pokud je toto svítidlo používáno venku, tak by svorkovnice měla projít IP65 testem. A při připojování napájecího kabelu věnujte pozornost jmenovitému napětí, jmenovité připojovací kapacitě svorkovnice.

Tenký reflektor s LED senzorem by měl být instalován na zemi, na stěnu nebo na pevný držák. Výška instalace by měla být menší než 9 metrů. Spínač by měl být připojen k živému vodiči.

INSTALACE (1,2)

Postupujte podle těchto instalačních instrukcí, vyhněte se intenzitě napájecího kabelu.

1. Nainstalujte držák
2. Uvolněte šrouby na obou stranách držáku
3. Nastavte úhel reflektoru
4. Utáhněte šrouby na obou stranách držáku
5. Připojte kabeláž reflektoru
6. Světlo zapněte a ujistěte se, že funguje

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje pouze záruka na výrobní vady. Tato záruka je platná 2 roky od data nákupu. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací uživatelem nebo abnormálním opotřebením. Společnost Corp neposkytuje záruku na poškození jakéhokoliv povrchu v důsledku nesprávného odstranění nebo aplikace tohoto produktu.

INFRAČERVENÝ SENZOR POHYBU INSTRUKCE K POUŽITÍ

SPECIFIKACE

Napájení: 220-240V/AC	Detekční rozsah: 120°
Frekvence napájení: 50/60Hz	Vzdálenost detekce: 3-10m (<24) nastavitelná
Okolní světlo: <3-2000LUX (nastavitelné)	Operační teplota: -20~+40
Časová prodleva: Min.10sec±3sec Max.7min±2min	Operační vlhkost: <93% RH
Jmenovité zatížení: 10W, 20W, 30W, 50W, 100W	Spotřeba energie: cca 0,5W
Rychlost pohybu detekce: 0,6-1,5 m/s	Instalační výška: 1,8-2,5m

FUNKCE (3)

- 1) Dokáže identifikovat den a noc: Spotřebitel může upravit pracovní okolní světlo. Může pracovat ve dne i v noci, když je nastaven na „slunce“ pozici (max). Může pracovat při okolním osvětlení menším než 3LUX, když je nastaven na „měsíc“ pozici (min). Pokud jde o vzor nastavení, podívejte se na zkušební vzor.
- 2) SENS nastavitelné: Lze jej upravit podle místa použití. Detekční vzdálenost nízké citlivosti může být pouze 3 m a vysoká citlivost může být 10 m, což se hodí do velké místnosti.
- 3) Časová prodleva se přidává průběžně: Když přijme druhé indukční signály v rámci první indukce, spustí se znovu.

INSTALAČNÍ RADY

Protože senzor reaguje na změny teploty, vyhněte se následujícím situacím:

- 1) Nemiřte senzorem na předměty s vysoce reflexními povrchy, jako jsou zrcadla atd.
- 2) Vyhněte se montáži senzoru v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topení, klimatizační jednotky, světlo atd. Nemiřte senzorem na předměty, které se mohou pohybovat ve větru, jako jsou závěsy, vysoké rostliny atd.

TEST (4)

- 1) Otočte knoflíkem SENS ve směru hodinových ručiček na maximum (+). Otočte knoflíkem LUX ve směru hodinových ručiček na maximum (slunce). Otočte knoflíkem TIME proti směru hodinových ručiček na minimum (-).
- 2) Zapněte napájení; senzor a k němu připojená lampa nebudou mít na začátku žádný signál. Po zahřátí 30 sekund může senzor začít pracovat. Pokud senzor přijme indukční signál, lampa se rozsvítí. Když již není žádný další indukční signál, zátěž by měla přestat fungovat během $10s \pm 3s$ a lampa by zhasla.
- 3) Otočte knoflíkem LUX proti směru hodinových ručiček na minimum (měsíc). Pokud je okolní světlo více než 3LUX, senzor nebude fungovat a lampa přestane fungovat. Pokud je okolní světlo menší než 3LUX (tma), senzor bude fungovat. Bez podmínek indukčního signálu by senzor měl přestat fungovat do $10s \pm 3s$.

Poznámka: pokud testujete za denního světla, otočte knoflíkem LUX na pozici „slunce“, pokud tak neučiníte, lampa nebude fungovat!

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

1) Zátěž nefunguje:

- a. Zkontrolujte, zda je připojení zdroje napájení a zátěže správné.
- b. Zkontrolujte, zda je zatížení dobré.
- c. Zkontrolujte, zda nastavení pracovního světla odpovídá okolnímu světlu.

2) Citlivost je špatná:

- a. Zkontrolujte, zda před senzorem není nějaká překážka, která by ovlivnila příjem signálů.
- b. Zkontrolujte, zda není okolní teplota příliš vysoká.
- c. Zkontrolujte, zda je zdroj indukčního signálu v detekčním poli.
- d. Zkontrolujte, zda výška instalace odpovídá výšce požadované v návodu.
- e. Zkontrolujte, zda je orientace pohybu správná.

3) Senzor nemůže automaticky vypnout zátěž:

- a) Zkontrolujte, zda je v detekčním poli nepřetržitý signál.
- b) Zkontrolujte, zda je časové zpoždění nastaveno na maximální polohu
- c) Zkontrolujte, zda napájení odpovídá návodu.

FL01FN-10/865



FL02FN-20/865



FL03FN-30/865



FL05FN-50/865



FL10FN-100/865



FL15FN-150/865



FL20FN-200/865



FL01FN-10/840



FL02FN-20/840



FL03FN-30/840



FL05FN-50/840



FL10FN-100/840



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962

[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)
MADE IN P.R.C

